

有關東涌第30區第三期建築合約
的鋼筋的大事表

<u>日期</u>	<u>事件</u>
1995年3月23日	建築小組委員會通過東涌第30及31區的建議設計綱要、基本藍圖和工程費用預算
1996年7月18日	建築小組委員會通過東涌第30及31區的經修訂建議設計綱要、基本藍圖和工程費用預算，修訂建議提高該項目的發展比率
1997年1月23日	建築小組委員會通過東涌第30區第三期的經修訂建議設計綱要、基本藍圖和計劃設計圖，修訂建議更能盡用發展比率及工程財政預算，有關預算是根據1996年6月的成本準則計算
1997年12月23日	建築小組委員會以“假定同意方式”通過東涌第30區第三期的最新修訂工程財政預算，有關預算是根據1997年6月的成本準則計算
1998年2月6日	發出投標文件
1998年3月6日	房署接獲7份標書
1998年5月21日	建築小組委員會通過把標書批予標價最低的投標者——祥記馮祥建築有限公司(下稱“馮祥記”)
1998年7月30日	建築工程合約展開
1999年1月20日	第23批鋼筋(Y10、Y16、Y25和Y32)運抵地盤
1999年1月25日	第24批鋼筋(Y10、Y16、Y20、Y25、Y32和Y40)運抵地盤
1999年2月2日	項目工程監督發出地盤指令，警告馮祥記不應切割未經測試的第24和25批鋼筋

<u>日期</u>	<u>事件</u>
1999年2月3日	第26批鋼筋(Y10、Y12、Y16、Y20、Y32和Y40)運抵地盤
1999年2月6日	測試承辦商佳力高發出測試證書，表示第23批和第24批鋼筋中的Y32鋼筋未能通過屈服應力測試
1999年2月8日	測試承辦商佳力高發出測試證書，表示第24批和第26批鋼筋中的Y20鋼筋未能通過屈服應力測試
	項目結構工程師向馮祥記發出備忘書，警告不應切割未經測試的第24批和第25批鋼筋
1999年2月12日	馮祥記把第23批鋼筋中不合規格的鋼筋(Y32)從地盤運走
1999年2月13日及22日	馮祥記把第24批和第26批鋼筋中不合規格的鋼筋(Y20)從地盤運走
1999年2月25日	馮祥記把第24批鋼筋中不合規格的鋼筋(Y32)從地盤運走
1999年3月4日	馮祥記向項目工程師報稱已把第23、24和26批鋼筋中不合規格的鋼筋(Y20和Y32)運走，並附連照片和退貨單
1999年3月20日及23日	第37批鋼筋(Y10、Y12、Y16和Y32)運抵地盤
1999年3月25日	佳力高發出測試證書，表示第37批鋼筋中的Y16鋼筋未能通過質量密度測試
1999年3月26日	馮祥記把第37批鋼筋中不合規格的Y16鋼筋從地盤運走
1999年3月27日	馮祥記向房署提供照片和退貨單，證實已運走第37批鋼筋中不合規格的Y16鋼筋
1999年5月10日	第50批鋼筋(Y10)運抵地盤

<u>日期</u>	<u>事件</u>
1999年5月13日	佳力高發出測試證書，表示第50批鋼筋中的Y10鋼筋未能通過屈服應力測試
1999年5月14日	馮祥記把第50批鋼筋中不合規格的Y10鋼筋從地盤運走，並向項目結構工程師提交照片和退貨單，證實已運走鋼筋
1999年11月18日	房署在地盤進行建築／結構稽核，並未察覺已使用不合標準的鋼筋
2000年5月24日	廉政公署拘捕馮祥記6名人員，他們涉嫌貪污，使用不合標準的鋼筋
2000年5月26日及6月15日	房署弄開混凝土結構，進行檢查及測試，證實使用了曾遭拒收的不合規格鋼筋，但結構安全不受影響
2000年6月19日	黃志明建築工程師有限公司發出獨立檢查報告，證實上蓋結構有不合規格的鋼筋，但結構安全不受影響
2001年3月29日	建築工程合約大部分完成

資料來源：證人提供的書面及口頭證供